

Bergsättraskolan

2017-05-05

BESIKTNINGSMAN

Martin Ed

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS

Bergsättraskolan

MEDVERKANDE VID BESIKTNING

–

LOKALISERINGHÄNVISNING

Saknas EN1176-7 8.2.4

UNDERHÅLLNINGSPLAN

Saknas EN1176-7 8.1



Typ

Hinderbana

Typskylt

Saknas Flera




Tillverkare

Lek & Sikkerhet

Anmärkningar

Ja, se nedan

1

BILD	FELKOD	TYP	BESKRIVNING
A 	Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7	C	Panelen skadad
B 	Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7	C	Balk skadad
C 	Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7	B	Överliggare rekig.



Typ

Sandlåda

Typskylt

Saknas Okänd

Tillverkare

Okänd

Anmärkningar

Nej

 

2



Typ
Gruppunga
Typskylt
Finns 5184

Tillverkare
Slottsbro
Anmärkningar
Ja, se nedan

3



BILD	FELKOD	TYP	BESKRIVNING
A 	Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7	B	Infästning skadad
B 	Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2	B	Underlaget är för hårt.



Typ
Klätterställning
Typskylt
Finns 5919A

Tillverkare
Lek & Sikkerhet
Anmärkningar
Ja, se nedan

4

BILD	FELKOD	TYP	BESKRIVNING
A 	Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2	B	Underlaget är för hårt
B 	Rutsch felaktig höjd vid utåkningssektion 1176-3 4.5	C	Avstånd till stötdämpande underlag felaktigt

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

A Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast

C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information:

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Anvisning för klagomål till SERENO Certifiering: Information om klagomål angående detta besiktningsprotokoll kan lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

Green Landscaping AB